Неисправность координатора SCANIA COO7. Что делать?

Источник: https://xn--80aa1ac2aidg.xn--p1ai/scania-coo7/

Подробные инструкции и электрические схемы доступны по письменному запросу в MAX +7 999 034-30-80

Реклама · dizel.pro · top



Scania 1945752 маслозаборник с трубкой 1944891
6 ₽

SCANIA 1945752 маслозаборник в сборе с трубкой 1944891 и уплотнительными кольцами 349419 В наличии, 100% оригинал, 2019гв Любая форма оплаты...

Посмотреть объявление на dizel.pro

ТРАКСАЙТ.рф

Здорово, дядьки!

Вы на ТРАКСАЙТ.рф и этот материал о том, как завести грузовой автомобиль СКАНИЯ с неисправным координатором.

Реклама · dizel.pro · afterIntro



Scania 2100144 трубка ретардера скания 2100144
15 ₽

SCANIA 2100144 трубка ретардера скания 2100144 В наличии, 100% оригинал, 2019гв Любая форма оплаты Срочная отправка в регионы из Санкт-Петербурга

Посмотреть объявление на dizel.pro

Проблема с координатором SCANIA COO7 актуальна для всех автомобилей СКАНИЯ, выпущенных после 2010 года. И даже, если на вашей SCANIA координатор уже когда-то был заменен - не стоит расслабляться, всё повторится снова.

Итак, дядьки, что же делать, если в самом неудобном месте и в самое неудобное время заглох двигатель, не крутит стартер, упала стрелка датчика уровня топлива, слетел пробег, нет реакции на нажатие педали газа, не переключаются ряды КПП, а на панели приборов отображаются сообщения: неисправность координатора, неисправность осушителя, неисправность коробки передач, неисправность двигателя, неисправность подвески, активная работа иммобилайзера?

Прежде всего надо поменять местами силовые реле, которые находятся в блоке предохранителей в верхнем ряду. Они обозначаются как RP1, RP2, RP3, RP4.

При необходимости замены силовых реле используйте оригинальные, усиленные реле зеленого цвета с каталожным номером 2423863

Если после замены местами силовых реле ничего не изменилось - значит, дело в координаторе.



Запчасти Scania в наличии. Тема статьи: Неисправность координатора SCANIA COO7. Что делать?.

В автомобиле СКАНИЯ координатор находится за пластиковой панелью, в ногах у пассажира. Снимаем панель, среди блоков видим координатор с разноцветными разъемами. Зеленый, фиолетовый, желтый, маленький черный. Откручиваем координатор, оставляя его подключённым висеть на проводах. Корпус координатора располовиниваем - половинки корпуса координатора скрепляются защелками с трех сторон. Разъединяем две части корпуса.

Итак, после того, как вы располовинили корпус координатора, на проводах остается висеть только плата. Ищем на микросхеме плоский черный квадратный элемент — это процессор, вы его ни с чем не спутаете, других таких элементов на плате нет.

Проблема заключается в том, что процессор со временем отходит от платы, теряется контакт, и нам этот контакт нужно постараться восстановить. Делается это просто: нужно пальцами прижать процессор к плате, прилагаем усилия, чтобы, как бы, расшевелить процессор. По ощущениям он шевелиться не будет, но это поможет восстановить контакт.

Когда восстановится контакт, вы сможете завести двигатель. Двигатель после запуска лучше не глушите, стараетесь не пользоваться печкой и в кратчайший срок стараетесь доехать до места, где вам поменяют координатор.

Если у вас остались вопросы - звоните по телефону: +7 931 342-45-46

ПРАКСАЙТ.рф

Если нужен координатор - звоните по телефону: +7 931 342-45-46

Для правильного подбора координатора к вашей машине - звоните по телефону: +7 931 342-45-46

Реклама · dizel.pro · afterContent




Scania 1426555 трубка системы охлаждения двс скания

12 ₽

SCANIA 1426555 трубка системы охлаждения ДВС СКАНИЯ, в сборе с быстроразъёмной муфтой 1426555 В наличии, 100% оригинал, 2019гв Любая форма...

Посмотреть объявление на dizel.pro

Реклама · dizel.pro · sidebar1

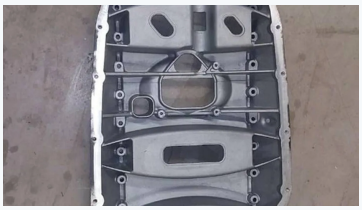

Scania 2274177 промежуточная рама двс DC13, OC13

35 ₽

SCANIA 2274177 промежуточная рама двигателя СКАНИЯ DC13, OC13 В наличии, 100% оригинал, 2019гв Номера замен: 2274177 2125388 2054002 2027636...

Посмотреть объявление на dizel.pro

Реклама · dizel.pro · sidebar2



Scania 2074537 термостат Скания 2074537

6 ₽

SCANIA 2074537 термостат В наличии, 100% оригинал, 2019гв Любая форма оплаты Срочная отправка в регионы из Санкт-Петербурга

Посмотреть объявление на dizel.pro

Реклама · dizel.pro · sidebar3



Scania T80 1767616 датчик давления ретардер

15 ₽

SCANIA T80 1767616 датчик давления масла в ретардере СКАНИЯ в сборе с электрической косой, разъёмом датчика и переходником 2219367, куда...

Посмотреть объявление на dizel.pro

ТРАКСАЙТ.рф